

SPECIFICATIONS

Model LX-PA is
RoHS Compliant

Input Impedance 1000 ohms ±10%
Excitation Voltage.....25 Volts max. AC or DC
Output Impedance0 to 1000 ohms

Linearity:

Ranges to 4.7"±1.0% Full Scale
10" to 25" range.....±0.5% Full Scale
30" to 50" range.....±0.25% Full Scale
Operating Temperature.....-15°C to 60°C

INSTALLATION INFORMATION

- 1** Unit mounts on surface shown in **FIG 1**.
 - 2** To maximize cable life, align transducer with moving element so that cable exits unit within 2° of vertical (with unit oriented as shown in **FIG 1**).
 - 3** Use **Table 1** to determine cable exit location relative to transducer mounting holes.
 - 4** Mount unit with two **6-32** or smaller machine screws or two **M3.5** or smaller metric machine screws.
- NOTE:**
- A** Place a flat washer under the head of each screw.
 - B** Torque **6-32** screws to **5 lb-in** maximum.
 - C** Torque **M3.5** screws to **0.56 N-m** maximum.
- 5** Solder electrical leads to potentiometer on transducer per the circuit diagram shown in **FIG 2** (designators in diagram correspond to pin designators on potentiometer). Output may be reversed by reversing the **+Vin** and **COM** leads. Electrical leads may be strain relieved by fastening to the potentiometer with a cable tie.


6 NOTE:

Units with **2"**, **2.8"**, **3.8"** and **4.7"** range employ a single turn potentiometer which has no stops. On these units the wire rope will extend to a total length of approximately 8" to 10". When extension beyond the specified measurement range occurs, the wiper of the potentiometer traverses a deadband after which the electrical output begins again.



CONNECTIONS

CIRCUIT DIAGRAM

 
FIG 2



CONNECTION AT TRANSDUCER

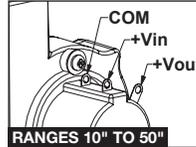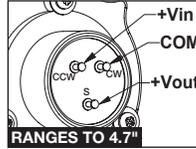


ELECTRICAL CABLE WIRING

 

NOTE: Shield is open at transducer

CABLE TO CABLE CONNECTOR

IF ORDERED CABLE TO CABLE CONNECTOR IS ATTACHED BY UNIMEASURE

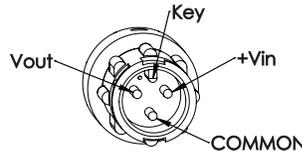

DIMENSIONAL INFORMATION

FIG 1


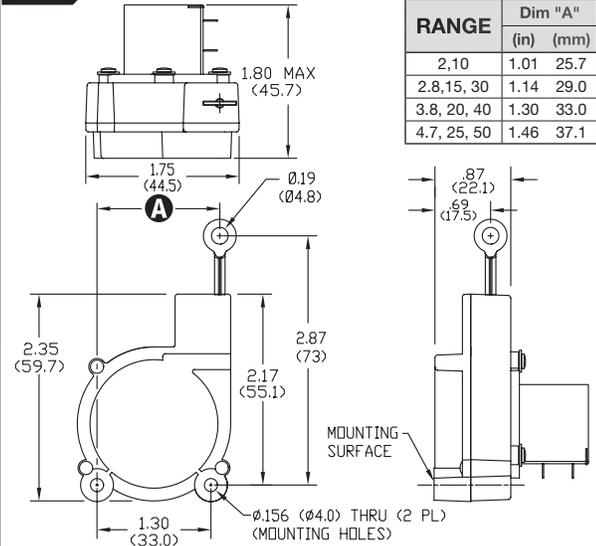


TABLE 1

RANGE	Dim "A"	
	(in)	(mm)
2,10	1.01	25.7
2.8,15, 30	1.14	29.0
3.8, 20, 40	1.30	33.0
4.7, 25, 50	1.46	37.1


MATING CONNECTOR WIRING DIAGRAM

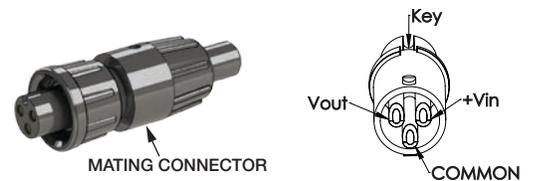

VIEWED FROM SOLDERING SIDE OF MATING CONNECTOR




SENSITIVITY

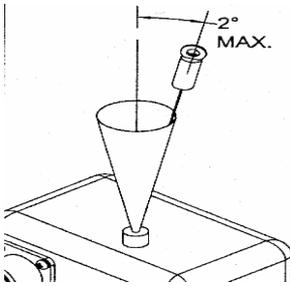

Suggerimenti per il montaggio

Angolazione La fune con fili intrecciati* dovrà essere allineata entro 2° dalla perpendicolare quando è tutta estratta.


In seguito verrà chiamata solo “fune”.

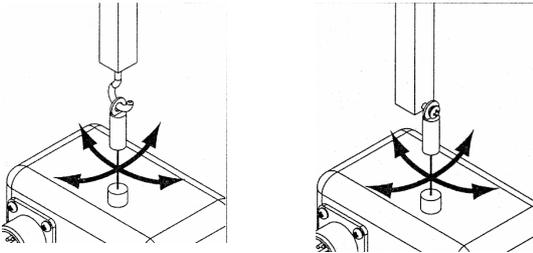


Libertà dell'occhiello di fissaggio

L'occhiello di fissaggio posto alla fine della fune a fili intrecciati dovrà essere montato da permettere la rotazione in entrambe le direzioni assiali intorno al punto d'ancoraggio e perpendicolare all'asse del medesimo punto in modo che il fissaggio ad occhiello possa seguire la direzione della fune. Questo elimina tutte le forze di taglio sulla fune nel punto d'ancoraggio dell'occhiello.


FISSAGGIO MECCANICO NON ACCETTABILE

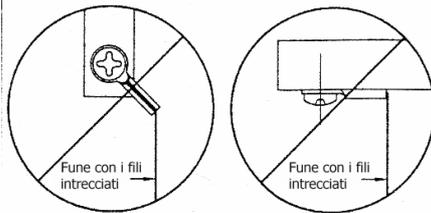


Prevenzione Attaccando l'occhiello come mostrato in figura si localizzano forze di taglio sulla fune che possono causare un cedimento a fatica anticipato. Quindi, per evitare la prematura rottura della fune, evitare le condizioni di montaggio mostrate in figura.

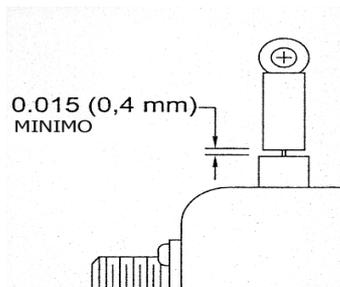


Punto zero di estensione Assicurarsi che il punto di partenza della fune non sia inferiore a 0,4 mm dalla posizione di estensione “zero”.

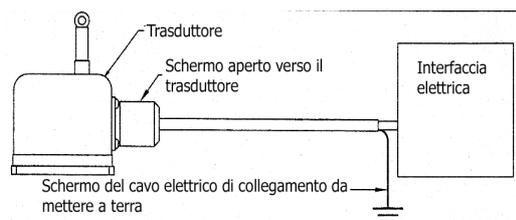

Cavo elettrico schermato Si raccomanda di usare un cavo schermato con i fili attorcigliati per il collegamento elettrico tra il trasduttore e l'interfaccia di condizionamento. Lo schermo dovrà rimanere libero dalla parte del trasduttore e portato a terra dal lato opposto, come mostrato in figura.

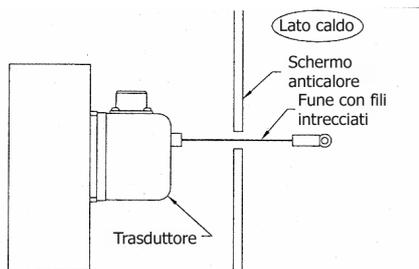

Nelle applicazioni dove il calore radiante può aumentare la temperatura del trasduttore rispetto ai suoi limiti di funzionamento, è consigliabile interporre uno schermo tra l'area calda ed il trasduttore, come mostrato in figura.

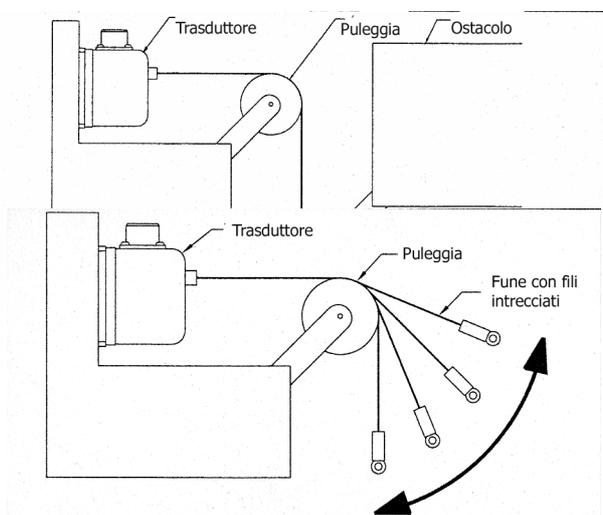

Superamento di un ostacolo La fune del trasduttore può essere instradata su una puleggia per facilitare il montaggio. Per allungare la vita della fune il diametro minimo della puleggia dovrebbe essere di 38 mm per un diametro della fune di 0,5 mm e di 64 mm per un diametro della fune tra 0,5 -1 mm.

Movimento oscillante Per le applicazioni dove è previsto un movimento oscillante, come mostrato in figura, una puleggia dovrebbe essere usata per assicurare che la fune esca dal trasduttore sempre in posizione perpendicolare.

Altre informazioni

Trasduttori con campo di funzionamento limitato

Le unità con campi di 150 mm o inferiore impiegano un potenziometro ad un giro senza fermi alle estremità. Come la fune è estratta dall'unità, la spazzola sul potenziometro scorrerà attraverso tutto il campo elettrico di funzionamento. Tuttavia, poiché non ci sono stop meccanici nel potenziometro, la fune può essere estratta oltre il campo di funzionamento del trasduttore. Quando questo capita, la spazzola del potenziometro passa attraverso una zona morta dove non si osserva alcuna uscita elettrica; si inizia dalla posizione zero del potenziometro e l'uscita si ripete ancora. Il campo di funzionamento incomincia dall'inizio dell'estensione della fune, sebbene l'estensione completa della fune può, in alcuni casi, avvicinarsi a 300 mm.

Linearità La linearità specificata per i trasduttori di posizione Unimeasure è la linearità finale. Il calcolo della linearità determina l'errore in percentuale del fondo scala dei punti dei dati intermedi relativi alla linea dritta disegnata tra il primo e l'ultimo punto in un insieme di dati. Il primo e l'ultimo punto dei dati corrispondono rispettivamente al punto d'inizio della corsa della fune ed al punto con la fune completamente estratta corrispondente al campo di funzionamento.